

自动测量控制仪

Z600



使用说明书

三门峡中原精密有限公司

为使您安全使用本仪器请遵守以下事项

[危险事项]

- 1、 仪器内部有电，触摸有导致死亡及人身伤害之危险。
- 2、 除专业维修人员进行维修检查以外，不要取下外壳。
- 3、 取下外壳前，必须切断电源、拔掉电源插头。

[警告事项]

- 1、 在测量装置前进（下降）后退（上升）时，切勿伸手，否则易被油缸夹住造成伤害，应该确认被安装的装置停止动作后再进行。
- 2、 在测量装置测子动作时，伸手触及易造成伤害，应确认其停止后再进行。

[注意事项]

- 1、 测量部及控制部异常严禁使用。
- 2、 外壳禁止存放重物, 禁止坐、踏电箱。
- 3、 为了安全起见，电源及各部件接地线必须接地。
- 4、 希望在以下环境中使用
 - 1) 环境温度：0~40℃。
 - 2) 湿度：90%以下。
 - 3) 振动：0.1G 以下（振动轻微的地方）
- 5、 面板清洁方法
 - 1) 面板使用的是透明 PC 薄膜，请注意防止硬物划伤。
 - 2) 面板若被污染请用软布及中性洗涤剂、带电防止剂轻轻擦洗。

3) 请勿用酒精等有机溶剂清洗。

[关于携带出国]

将本仪器带出国外，因当地有各种规则，事先应通知本公司。

不申报而携带出国如发生事故，本公司概不负责。


目 录


1、概 要	第 1 页
2、特 点	第 2 页
3、扩展功能	第 3 页
4、界 面	第 4 页
4.1、测量界面	第 5 页
4.2、设置界面	第 6 页
4.3、调整界面	第 7 页
5、I/O 接口及连接	第 8 页
6、使用方法	第 10 页

1、概要

Z600 控制仪是基于最新数字信号处理系统，采用最新控制技术设计的一款用于磨床加工在线监测控制的仪器。

本控制仪将加工中或加工后各种工件的尺寸，用电动传感器进行测量，如果使用气动量仪进行测量，则需要通过气动测头和 AE 转换器进行测量。将测量结果显示在液晶触摸屏上同时，在预先设定的尺寸处向机床发出控制信号。具有更好的人机效果及更直观的测量状态显示。操作简便，显示更为多样化。

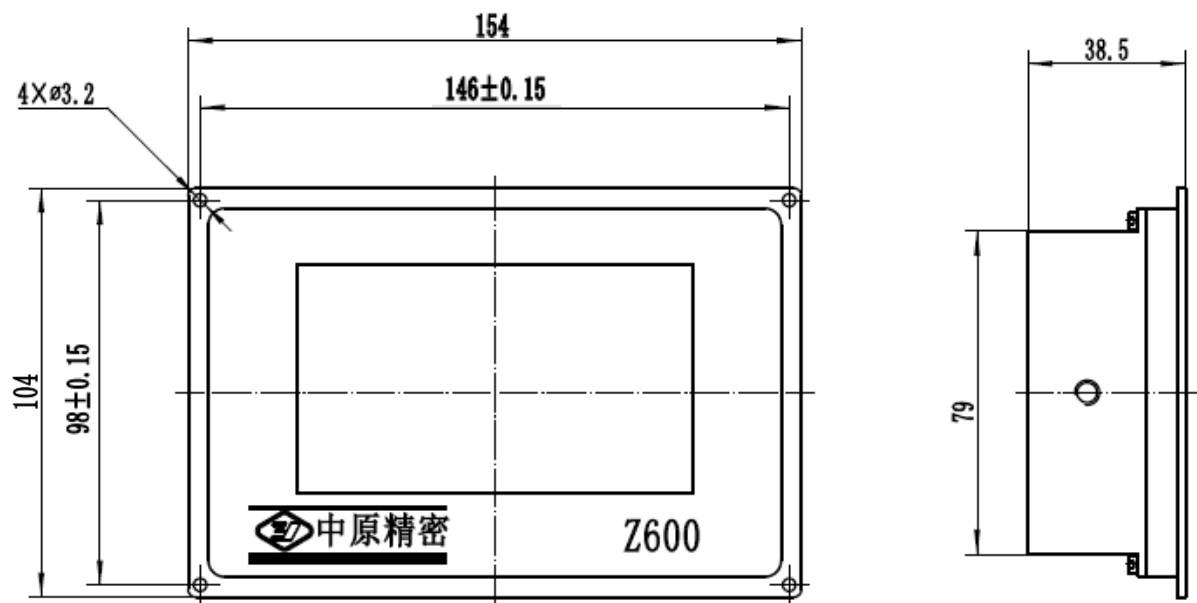

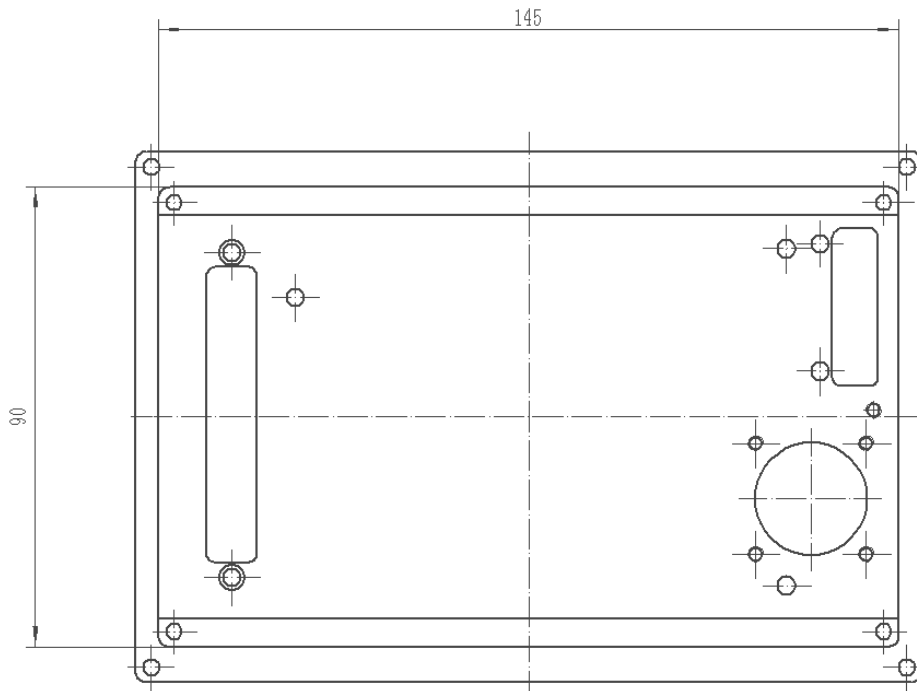

2、特点

1)智能控制测量：可在标准范围内进行各种演算和修正，或由机床控制自动完成加工尺寸修正。在加工中或加工后测量过程中，显示各种测量结果及判断点状态，同时发出信号控制机床动作。

2)更方便小巧：采用 4.3 英寸 TFT 触摸屏液晶显示，嵌入式安装，低功耗设计。节约安装空间，节能环保。

3)良好的人机功效：显示界面更为直观明了，显示内容更为丰富全面，操作更加简单快捷。

4)良好的兼容性：新量仪除了在控制、显示、操作、可靠性、信号采集精度等方面提高外，易于安装、维护。

5)优化设计，整机满足工业级干扰测试。

3、扩展功能


1)外部补调：根据外部输入信号对测量数据进行补偿和清零。

2)记忆选择：为了测量断续表面可以设置记忆功能，如最大值记忆。

3)BCD/BINARY:用于和机床的数字接口。


4)标准型双通道传感器输入。


4、界面

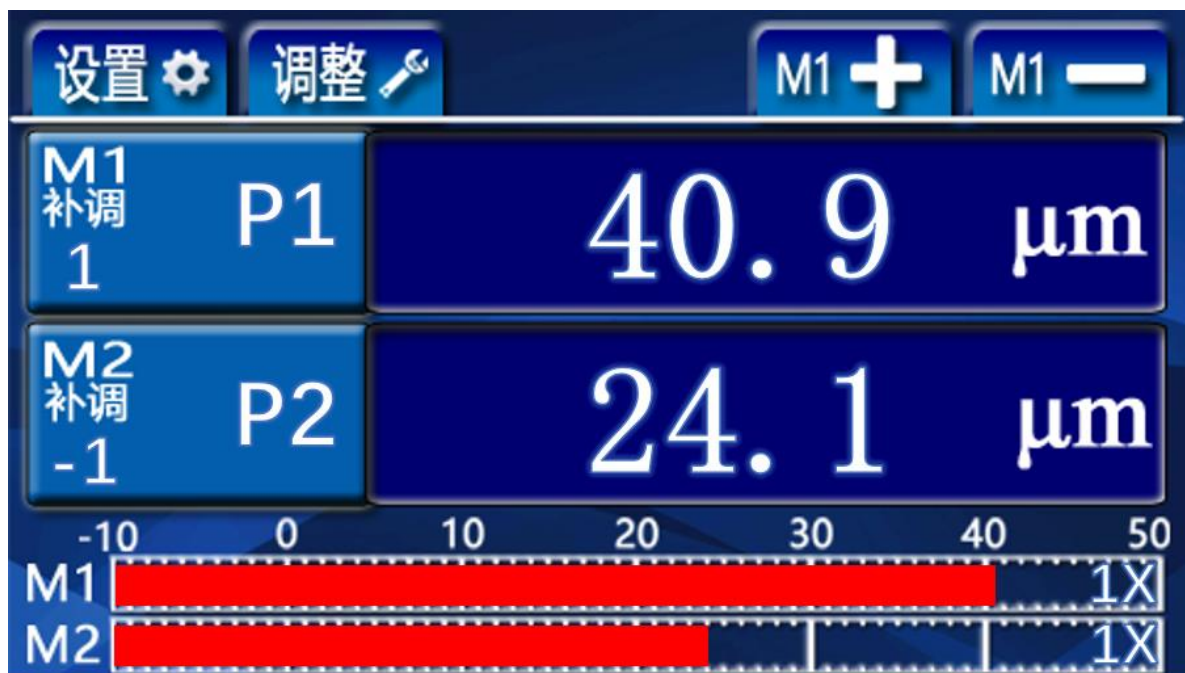

说明：


Z600 型磨加工主动测量仪分为三个功能窗口，测量、设置、调整。
系统默认进入测量模块。

点击  按钮系统进入设置窗口。

点击  按钮系统进入调整窗口。

4.1 测量界面

测量窗口

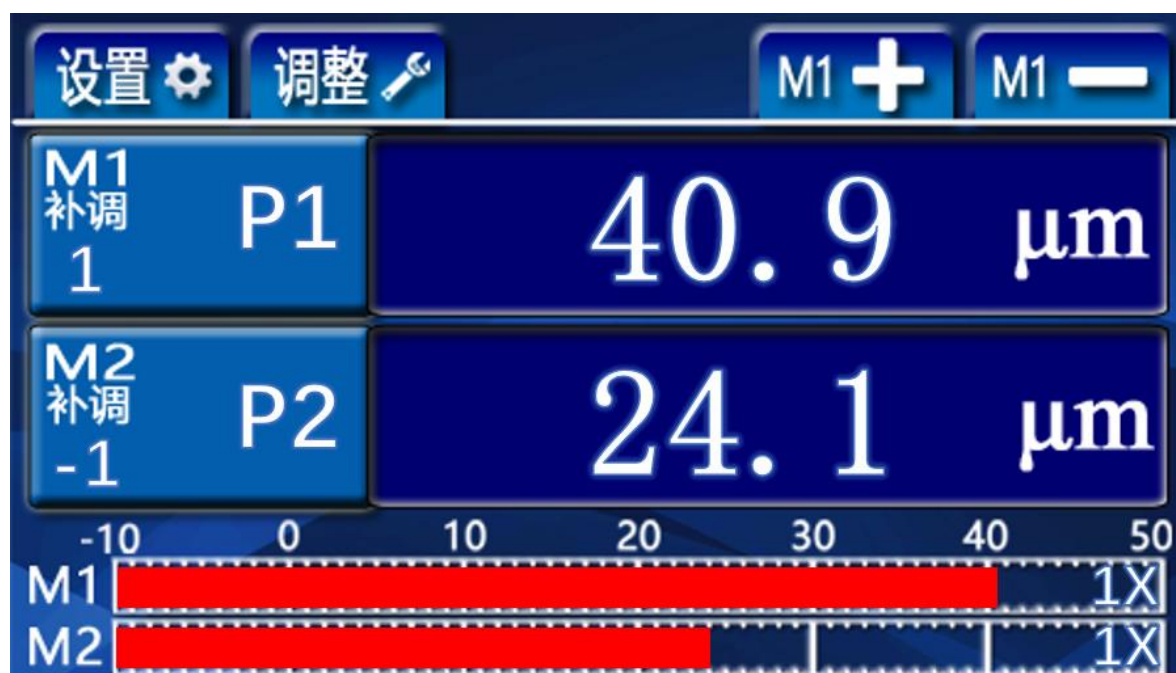

窗口功能：测量项目的测量值以数字形式显示、调整和显示补调值。

说明：

40.9 μm 显示测量项目的测量值。

P1 显示信号点。

补调 1 显示通道相应测量项目的补调值。


M1 + M1 补调加。

M1 - M1 补调减。

4.2 设置界面



如需更改设置参数，点击数字部分，跳出键盘进行设置。

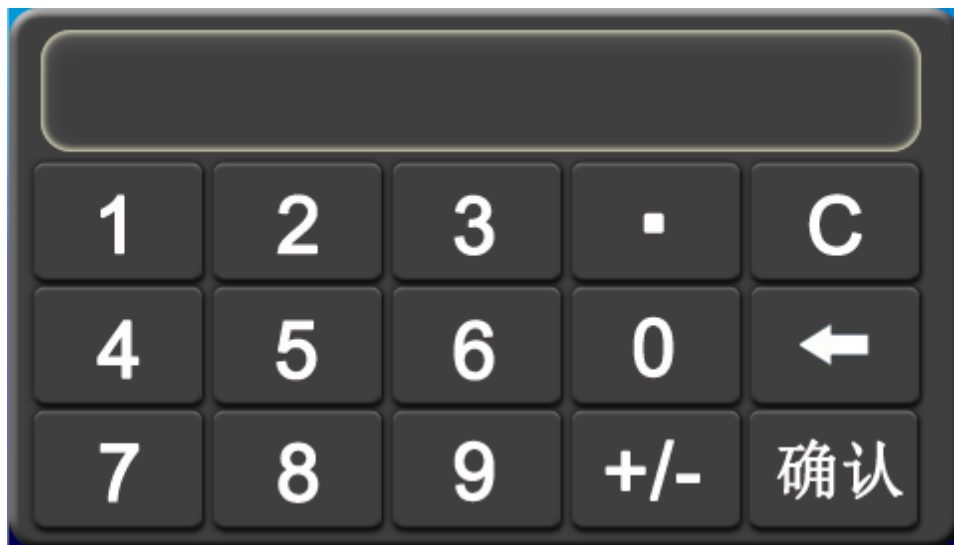

说明：

P1 粗磨信号点；

P2 精磨信号点；

P3 光磨信号点；

P4 退刀信号点；

SCUT 反向切断值；

M 测量表达式：可选择 G1 ,G2 ,G1+G2 ,G1-G2；

S 滤波方式：可选择0, 1, 2, 3, 4, 5。(此选项为特殊功能，只有在用户特殊订货时提供)

M1  : M1/M2设置界面切换。

4.3 调整界面



说明

显示值：测头经处理后的数值；


清零值：清零后系统对测头的补偿值；

倍率：可通过弹出键盘对测头放大比进行设置；（出厂时已设定好，标准值为1，用户无需调整。只有在更换测量装置或测杆长度时需调整。）

清零按键：按一次可将显示值清零，再按一次可恢复原有值；

双通道装置上下测杆分别为 G2、G1。

5 、 I/O 接口及连接

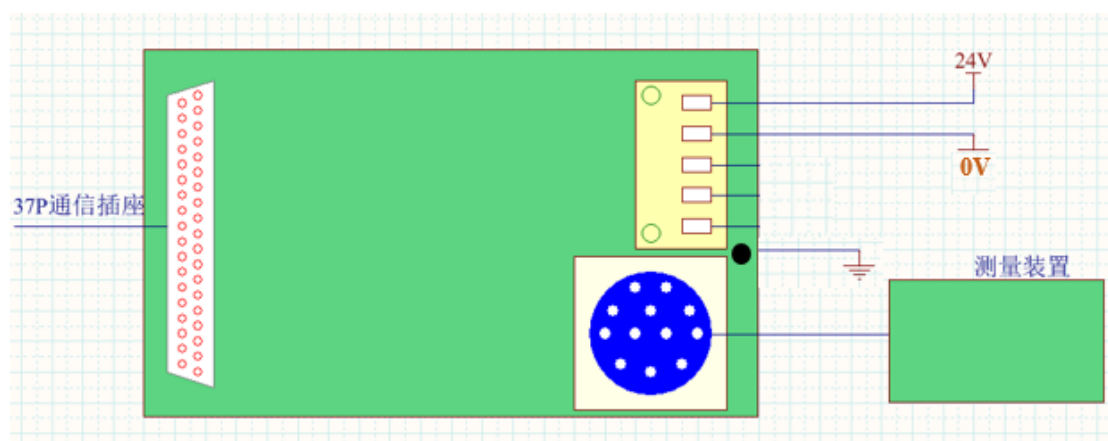

37P 通信插座

序号	颜色	I/O	单通道	双通道	单通道 BCD	M1/M2切换
1	粉1	01	P1	M1P1	P1	M1P1
2	粉2	02	P2	M1P2	P2	M1P2
3	粉3	03	P3	M1P3	P3	M1P3
4	粉4	04	P4	M1P4	P4	M1P4
5	粉5	05		M2P1 (+NG)		M2P1
6	粉6	06		M2P2 (+OK)		M2P2
7	粉7	07		M2P3 (OK)		M2P3
8	粉8	08		M2P4 (-OK)		M2P4
9	粉9	09		M2 (-NG)	BCD1	M1/M2BCD1
10	粉10	010			BCD2	M1/M2BCD2
11	黄1	011			BCD4	M1/M2BCD4
12	黄2	012			BCD8	M1/M2BCD8
13	黄3	013			BCD1*10	M1/M2BCD1*10
14	黄4	014			BCD2*10	M1/M2BCD2*10

15	黄5	015			BCD4*10	M1/M2BCD4*10
16	黄6	016			BCD8*10	M1/M2BCD8*10
17	黄7	017			BCD1*100	M1/M2BCD1*100
18	黄8	018			BCD2*100	M1/M2BCD2*100
19	黄9	5V				
20	黄10	019			BCD4*100	M1/M2BCD4*100
21	绿1	020	收张 确认		BCD8*100	M1/M2BCD8*100
22	绿2	021			负值时输出	负值时输出
23		*				
24		*				
25		*				
26		*				
27		*				
28	绿8	COMOUT				
29	绿9	I1		显示切换		显示/输出切换
30	绿10	I2		补调+		
31	灰1	I3		补调-		
32	灰2	I4				
33	灰3	I5		判定开始 M1		
34	灰4	I6		判定开始 M2		
35	灰5	AOUT				
36	灰6	COMIN				
37	灰7	GND				

I/O 参数:

电源: 24VDC \pm 20% (>10W)

接地: 在电源插头下方接地端子螺丝处接上地线


输出信号: 光继电器 200mA 24VAC/DC

输入信号: 光耦 24V 5mA


6、使用方法

6.1标准型双测杆单通道传感器调整方法 (ZHD-1070BC\1090BC\1080BC)

进入开机界面, 按界面上方的 **M1 +** 或 **M1 -** 键将补偿量后的显示值设定为 0。

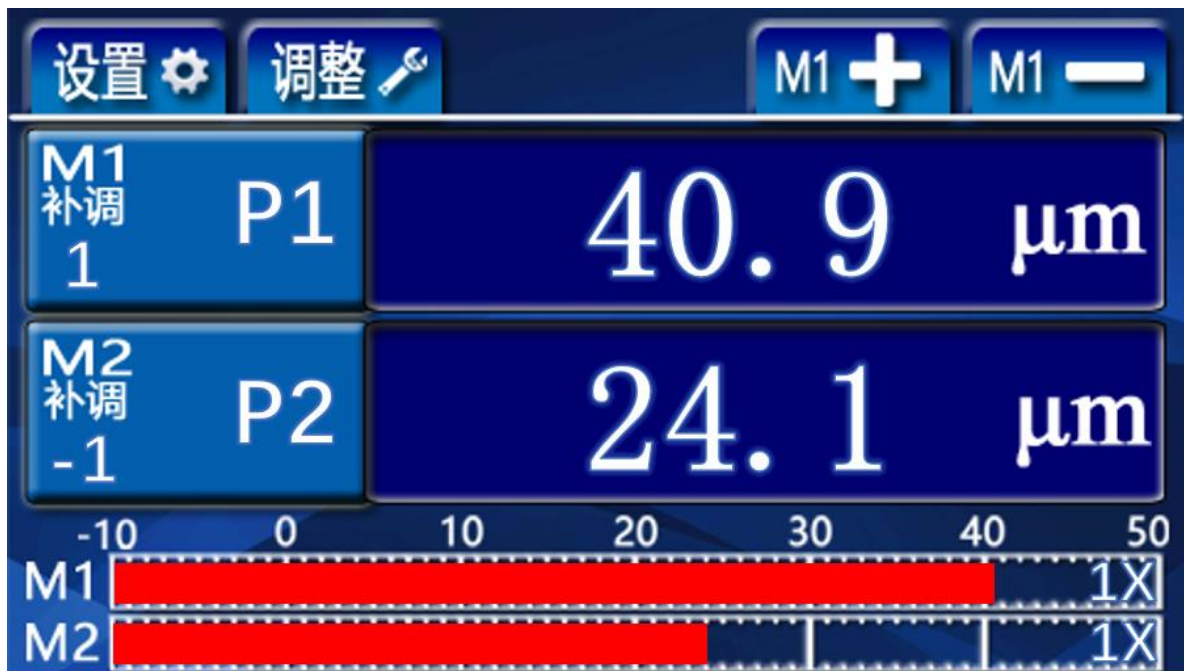




调整上、下测子离开测量表面。点击 **调整** 按钮, 系统进入调整窗口, 界面显示 **G1**, 记录显示值大小, 调整传感器下测子, 使显示值变为初始值的一半左右, 锁紧下测子, 然后继续调整传感器上测子, 使显示值变为 0 左右(数值在 ± 30 以内), 锁紧上测子。此时, 按 **清零**

按钮，显示值变为 0，测头补偿值进入清零值，调整结束。按  按钮，进入测量界面。





6.2 标准型单通道传感器调整方法（ZHS 系列）

进入开机界面，按界面下方的  或  键将补偿量后的显示值设定为 0。






调整测子离开测量表面。点击  按钮，系统进入调整窗口，界面显示 G1, 记录显示值大小，调整传感器测子，使显示值变为 0 左右 (数值在 ± 30 以内)，锁紧测子。此时，按  按钮，显示值变为 0，测头补偿值进入清零值，调整结束。按  按钮，进入测量界面。

6.3 标准型双通道传感器调整方法（ZHD、ZHF 系列,ZHD-1070BC\1090BC\1080BC 除外）

进入开机界面，按界面下方的  或  键将补偿量后的显示值设定为 0。




调整上、下测子离开测量表面。点击  按钮，系统进入调整窗口，界面显示 G1, 记录显示值大小，调整传感器下测子，使显示值变为 0 左右 (数值在 ± 30 以内)，锁紧下测子。此时，按  按钮，显示值变为 0，测头补偿值进入清零值，下测子调整结束。界面显示 G2, 记录显示值大小，调整传感器上测子，使显示值变为 0 左右 (数值在 ± 30 以内)，锁紧上测子。此时，按  按钮，显示值变为 0，测头补偿值进入清零值，调整结束。按  按钮，进入测量界面。

6.4 标准型气动传感器调整方法（ZHS-AH 系列）

进入开机界面，按界面下方的  或  键将补偿量后的显示值设定为 0。点击  按钮，系统进入调整窗口，界面显示 G1，记录显示值大小，调整传感器节流阀，使显示值变为 0 左右（数值在 ±30 以内），锁紧。此时，按  按钮，显示值变为 0，测头补偿值进入清零值，传感器调整结束。按  按钮，进入测量界面。


6.5 倍率调整方法

量仪使用过程中，在更换测量装置或测杆长度时需调整倍率。

调整上、下测子离开测量表面。点击  按钮，系统进入调整窗口，界面显示 G1。调整下测子，使显示值为 0 左右（数值在 ±30 以内）。按  按钮，显示值为 0。在测子和测量表面之间插入 0.05mm 塞尺，记录显示值。点击  窗口，跳出键盘，根据实际值和显示值的倍数关系，直接进行相应数值的输入。重复上述过程三次。显示值和塞尺实际值相符时调整结束。G2 调整同 G1。出厂默认设置为 **1.00**（ZHS-AH 系列除外）。

量仪出厂时已按照标准进行精确调整，正常使用过程中，无需进行倍率调整。

6.6 M1/M2 项目切换

点击测量界面 ，切换至 M2 项目，M2 设置方法同 M1。

点击测量界面 ，切换回 M1 项目。

V1.0 201908



三门峡中原精密有限公司

地址：中国河南三门峡工业园区纬六路东段

电话：0398-2751818 传真：0398-2751819

邮编：472000

<http://www.zyjm.com>